



Ingeniería Industrial

ISSN: 1815-5936

Facultad de Ingeniería Industrial, Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae.

Miño Cascante, Gloria; Moyano Alulema, Julio; Santillán Mariño, Carlos
Tiempos estándar para balanceo de línea en área soldadura del automóvil modelo cuatro
Ingeniería Industrial, vol. XL, núm. 2, 2019, Mayo-Agosto, pp. 110-122
Facultad de Ingeniería Industrial, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae.

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360459575002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEH
redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto



ARTÍCULO ORIGINAL
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE LA PRODUCCIÓN

Tiempos estándar para balanceo de línea en área soldadura del automóvil modelo cuatro

Standard times for line balancing in model four automotive welding area

Gloria Miño Cascante, Julio Moyano Alulema, Carlos Santillán Mariño

¹Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ingeniería Industrial, Riobamba, Ecuador
Correo electrónico: gloriamino@yahoo.es, j_moyano@esPOCH.edu.ec,
csantillan_m@esPOCH.edu.ec

Recibido: 7 de septiembre del 2016.

Aprobado: 23 de febrero del 2019.

RESUMEN

El estudio se realiza en el área de soldadura en la Empresa Ciudad del Auto (CIAUTO) para el automóvil modelo cuatro (M4), donde se identifican las actividades en cada una de las siete estaciones de trabajo. En cada una de las estaciones, utilizando recursos audiovisuales, se hace: la medición, cálculo y registro de los tiempos normales, tiempos estándar utilizando como factor de desempeño de trabajo sobre la base de las tablas de Westinghouse, cálculo de los suplementos de trabajo, valores propios de la Empresa. Se obtuvo que 18191 segundos, un takt time de 2730 segundos con una demanda en ese período de 10 unidades. Con los tiempos estándar se realiza los diagramas de precedencia para con ellos determinar el balanceo de línea y la correspondiente asignación de trabajo con un total 10 personas, debido a que se tiene que realizar las operaciones sincrónicamente planificadas tanto en el lado derecho como izquierdo del auto.

Palabras clave: balanceo de línea, tiempo estándar, diagrama de predecesoras.

ABSTRACT

The study is carried out in the area of welding in the company Ciudad del auto (CIAUTO) for the four model car (M4), where the activities are identified in each of the work stations, as they are one work station where it is carried out Welding of the engine compartment, front and rear floor, work station 2 weld finishing, put three welding of the sides, put four welding finisher, put five installation of brackets, front and rear fenders, doors, post six installation of capot, gates, rails and finally the quality inspection post, in each of them using audiovisual resources the measurement, calculation and recording of normal times, standard times using as a work performance factor based on the Westinghouse tables, calculation of work supplements, company values, being 18191 seconds, a takt time of 2730 seconds with a on demand in that period of 10 units. With the standard times the precedence diagrams are made to determine the line balance and the corresponding work assignment with a total of 10 people, because the synchronized operations have to be performed both on the right and left side of the car

Key words: line balancing, standard times, diagram predecessors.

1. INTRODUCCIÓN

Las industrias manufactureras, en general como: las bebidas gaseosas, calzado, construcción, automotriz, textil, maderera, lácteos, molinera, farmacéutica, tabacalera, alimenticia contribuyen significativamente en la economía del Estado ecuatoriano. En este contexto las empresas determinan factores, tales como:

- Índice de la productividad

- mejoramiento del valor agregado de los productos de fabricación nacional como eje del cambio de la matriz productiva que evidencia la sustitución paulatina de las importaciones permitiendo una disminución del déficit de la balanza comercial [1].

Toda empresa requiere mejorar la productividad debido a la importancia para el crecimiento empresarial, que según Suñe (2004) Heizer (2004) [2,3] considera como la relación entre la cantidad de productos obtenidos por la empresa utilizando los mismos recursos existentes, o como la relación entre las salidas (producto o servicio) y una o más entradas. Se da como resultado el incremento del flujo económico, la conquista de nuevos mercados, calidad del producto, mejoramiento de sus procesos productivos[4]. Para considerar la productividad de la empresa se considera el sistema de producción, siendo una estructura que facilita la obtención de un producto o servicio, gracias a la aplicación de métodos, procedimientos técnicas propias que ayudan a incrementar valor en los productos para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Con este propósito la Empresa aplica el sistema *Just-in-time* (JIT) un sistema que se orienta a eliminar las actividades que no agregan valor convirtiéndose en un sistema ágil y flexible que da énfasis a pedidos de los clientes. Esta estrategia plantea que el manejo de inventarios [5] tienda a cero, entrega de suministros de materia prima oportuna Chopra (2015)[6]. Se disminuyen tiempos de arranque de maquinaria, manejo de soporte de ingeniería y calidad en el producto, generando mayor productividad propio de empresas manufactureras modernas manteniendo como principios:

- Estudiar y actuar ante las principales causas de los problemas
- Eliminar despilfarros
- Simplicidad en los trabajos
- Crear sistemas para identificar problemas

De igual forma por ser una Empresa sensible en cuanto al tipo de producto también ha incurrido en el *Lean Manufacturing* (en español es producción ajustada)[7]. Es decir eliminando los desperdicios utilizando herramientas como las 5 S, SMED (*Single Minute Exchange of Die*), tiempos de preparación de maquinaria, TPM (Mantenimiento Productivo Total), Sistema de gestión de la calidad, Kaizen, Jidoka dentro de un sistema de mejora continua. Según Velasco y Campins *lean manufacturing* es: "un flujo continuo con un mínimo de muda, menor lead time, procesos Pull, sincronización en toda la producción, alta calidad, obteniendo el menor costo y con gran flexibilidad lo que el cliente quiere en cantidad, calidad y plazo"[8,9]. Esto es útil para mejorar los procesos productivos eliminando desperdicios de tiempos en el ciclo de la producción en la empresa, independiente del tamaño que tenga.

Los sistemas productivos cuya implantación se pretende llevar a cabo bajo los principios de la producción ajustada basándose en evitar actividades y consumo de recursos innecesarios, ven muy favorecidos sus objetivos con la implantación de un programa «5 S»[8]. Su aportación a la mejora de la eficiencia es directa y total; en efecto, como se verá, este programa presupondrá organización, orden, limpieza, estandarización y disciplina, actividades (y actitudes) que favorecen el ahorro de recursos y actividades inútiles; es decir, suponen eficiencia. En el área de soldadura se realiza un estudio de métodos de trabajo que implica "un estudio, un análisis crítico técnico para realizar un registro sistémico de cada una de las actividades que efectúa el operario con el objetivo de realizar mejoras"[10]. Con la finalidad de analizar cómo realiza las actividades el trabajador/es con herramientas equipos y/o maquinaria, los problemas suscitados relacionados con los recorridos excesivos (transporte), inspecciones, deficientes distribuciones de planta.

Una vez conocido el proceso productivo en cada una de las estaciones de trabajo se procede al estudio de tiempos que acompaña al estudio de métodos y movimientos debido a que se necesita conocer la duración del trabajo antes y después de la mejora planteada, Velasco (2014)[11]. Con la medición, registro del tiempo se trata de eliminar los tiempos improductivos separando del tiempo productivo, averiguando los orígenes para tomar las medidas adecuadas para su reducción. Por otro lado, posee la función de establecer el tiempo de ejecución estándar[12] de trabajo para un eficaz funcionamiento del área de soldadura.

Las técnicas más utilizadas para efectuar una medición de trabajo de acuerdo Reyes[13] son las siguientes:

- Muestreo de trabajo
- Estudio de tiempos
- Estimación estructurada
- Normas de tiempos determinados
- Datos tipo o estándar

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

En lo que se refiere a la línea de ensamble Chase y Jacobs (2014) ilustra como "lugar donde los procesos de trabajo se ordenan en razón de los pasos sucesivos que sigue la producción de un artículo a un ritmo controlado[14] y según la secuencia necesaria para fabricarlo"[15]. Se avanza desde un puesto de trabajo donde: se colocan piezas, partes, hasta ser transformados en el producto deseado a una velocidad. La prontitud estará en función de acuerdo a: los trabajadores, máquinas, mezcla de hombres-máquinas en las diferentes estaciones, observando cómo pasan los elementos a ser ensamblados delante de ellos, donde:

- El producto elaborado debe ser estandarizado
- Se debe repetir el orden de la secuencia de las operaciones para los productos
- Cada puesto de trabajo debe especializarse en una tarea o varias tareas que agreguen valor
- El tiempo de iniciación de la actividad depende del tiempo que finaliza la actividad predecesora
- Los puestos de trabajo deben poseer el mismo nivel de dificultad para garantizar el balanceo de línea[16].

Luego, se procede al equilibrado de línea, que es el reparto de las tareas de tal forma que los recursos utilizados sean los más ajustados a lo largo del proceso, subdividiendo todo el proceso en estaciones o puestos de trabajo de modo que la carga de trabajo sea lo más equitativa posible al tiempo de ciclo[2]. Sin tiempos ociosos o esperas entre un puesto y otro como también minimizando el número de puestos, reduciendo a los siguientes pasos:

1.- Establecer la secuencialidad de las tareas con un diagrama de precedencias

2.- Calcular el tiempo de ciclo que se requiere en el puesto de trabajo (T_c) con la ecuación 1

$$T_c = \text{tiempo de producción por día} / \text{requerimiento del producto por día} \quad (1)$$

3.- Calcular el número teórico mínimo de puestos de trabajo (NME)

$$NME = \text{suma de tiempos del proceso} / \text{takt time} \quad (2)$$

4.- Asignar tareas[3] de uno en uno a la primera estación hasta que la suma de los tiempos de las tareas sea igual al tiempo de ciclo del puesto de trabajo o que no haya más tareas viables debido a restricciones de tiempo o de secuencia. Repita el proceso puesto 2, puesto 3 sucesivamente hasta asignar todas las tareas

5.- Calcular la eficiencia de la línea, con la ecuación 3

$$E (\%) = \frac{\text{Sumatoria de tiempos de proceso}}{\text{Número de puestos} \times \text{tiempo de ciclo}} \times 100 \quad (3)$$

6.- Si el cálculo de la eficiencia considerada no es la adecuada se debe realizar un nuevo balanceo

II. MÉTODOS

Las empresas industriales debido al rol que desempeñan en nuestra sociedad requieren mayor número de mejoras para optimizar sus recursos y den como resultado un producto de excelente calidad, de acuerdo a las necesidades del mercado [17]. Se hace indispensable el montaje de una línea de soldadura para la producción de automóviles modelo estándar que permita aumentar y flexibilizar la capacidad de producción para cubrir oportunamente la demanda del país. A partir de esta área de producción instalada se analizará la situación actual para presentar una propuesta de mejora para el balanceo de línea, la capacidad utilizada de las herramientas y de los dispositivos empleados.

El estudio de tiempos estándar para balanceo de línea en área soldadura del automóvil M4 es realizado en la ensambladora del País específicamente en el área de soldadura con métodos de trabajo adecuados. En donde se coordina: la mano de obra, la entrega oportuna de CKD's (*Complete Knocked Down*, Vehículo completamente desarmado), materiales requeridos, utilización de herramientas y su respectivo control de calidad del producto. Se identifican los procesos de producción en cada una de las estaciones de trabajo utilizando hojas de instrucciones de trabajo, registro de los tiempos promedio, cálculo de los tiempos normales y estándar utilizando como factor de desempeño de trabajo las tablas de Westinghouse y como suplementos de trabajo los valores propios de la Empresa [20].

De las hojas de instrucciones de trabajo se elabora el diagrama de procesos del ensamble del automóvil en el área de soldadura [21]. Su desarrollo se observa en la tabla 1, donde se registra las actividades en el proceso de soldadura del automóvil, detallado con la minuciosidad el proceso de armado de la estructura metálica de la carrocería del modelo de automóvil.

Tabla 1. Diagrama de procesos del automóvil M4

Diagrama de procesos					
Símbolos del diagrama					Descripción del proceso
○ → □ D ▼					CKD's en almacenamientos temporales
○ → □ D ▼					Transporte del compartimiento del motor, Piso delantero, piso posterior
● → □ D ▼					Colocación de placa exterior derecha, izquierda en el compartimiento del motor
● → □ D ▼					Colocación guarda faros delantero derecho, izquierdo
● → □ D ▼					Marcado y soldadura de las partes 1-2-3
○ → □ D ▼					Verificación de puntos soldados
○ → □ D ▼					Traslado al JIG 2
● → □ D ▼					Completar proceso soldadura MIG compartimiento del motor, piso delantero, piso posterior
○ → □ D ▼					Verificación de puntos de suelda
● → □ D ▼					Aplicación de sellante en el compartimiento del motor. Colocación y ajuste de Soporte Airbag
○ → □ D ▼					Traslado del conjunto parte lateral derecha, izquierda al JIG 3
● → □ D ▼					Posicionamiento del conjunto parte lateral derecha, izquierda al JIG 3
○ → □ D ▼					Traslado al JIG 3 del conjunto de ensamble del JIG 2
● → □ D ▼					Marcado y soldadura del conjunto de la parte lateral derecha, izquierda con el conjunto ensamble
● → □ D ▼					Colocación y posicionamiento de la viga frontal y del techo
● → □ D ▼					Colocación y posicionamiento del techo
● → □ D ▼					Marcado y soldadura del techo de la cabina, conjunto de la parte lateral derecha, izquierda
○ → □ D ▼					Verificación de los puntos de suelda realizadas con la hoja de procesos
○ → □ D ▼					Traslado, posicionamiento de compartimiento, piso delantero, posterior ,techo del JIG 3 al JIG 4
● → □ D ▼					Marcado y soldadura en el conjunto ensamble
○ → □ D ▼					Verificación de los puntos de suelda realizadas con la hoja de procesos
● → □ D ▼					Traslado, posicionamiento del conjunto ensamble del JIG 4 al JIG 5
● → □ D ▼					Colocar el corchete u acople para viga de parachoques delantero derecho, izquierdo y ajuste del condensador derecho e izquierdo
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del soporte de montaje derecho / izquierdo
● → □ D ▼					Colocación y ajuste de la barra de soporte parachoques derecho e izquierdo y ajuste del soporte de gancho
● → □ D ▼					Colocación y ajuste de Fender izquierdo, escuadra de montaje soldada
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de viga de radiador, soporte de refuerzo derecho e izquierdo
● → □ D ▼					Colocación y ajuste de soporte base de asiento izquierdo
● → □ D ▼					Colocación y ajuste de la Conjunto de tapa de combustible
● → □ D ▼					Colocar el corchete para viga de parachoques trasero derecho, izquierdo
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de soporte para parachoques derecho e izquierdo, ajuste derecho/izquierdo de la viga parachoques trasero
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de la puerta delantera derecha
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de la puerta trasera izquierda
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de la puerta delantera izquierda
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de la puerta trasera izquierda
● → □ D ▼					Traslado, posicionamiento del conjunto del JIG 5 al JIG 6
● → □ D ▼					Colocación y ajuste de la cubierta del motor (capot)
● → □ D ▼					Colocación y ajuste del conjunto de la puerta trasera
● → □ D ▼					traslado, colocación y ajuste de guarda faros derecho, izquierdo
○ → □ D ▼					Traslado, posicionamiento del conjunto del JIG 6 al JIG 7
● → □ D ▼					Ajuste y tolerancias determinadas en la hojas de instrucciones de trabajo
○ → □ D ▼					Traslado, posicionamiento del conjunto del JIG 7 al área de pintura

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

Las estaciones de trabajo con sus diferentes actividades se detallan a continuación con su correspondiente nombre:

JIG1 (UB10) Soldadura de compartimiento motor + piso delantero + piso posterior + soporte de Guardafangos con un total de 257 puntos de soldadura.

JIG 2 (UB 20) Remate de soldadura UB10 + suelda MIG + sellante, con un total de 101 puntos de soldadura y 13 cordones de suelda MIG

JIG 3 (MB 10) Soldadura de laterales LH/RH + compacto + vigas + base de parabrisas + techo + viga posterior + sellante con un total de 226 puntos de soldadura.

JIG 4 (MB 20) Remate de soldadura MB10 + soportes del guarda fango + suelda MIG, con un total de 324 puntos de soldadura y 78 cordones de soldadura MIG.

JIG 5 (MB 30) Instalación de soportes de guardachoques delanteros y posteriores + tapa de combustible + puertas delanteras y posteriores LH/RH + soportes.

JIG 6 (MB 40) Instalación de capot + compuerta posterior + guardafangos, Instalación de riel guía puerta LH/RH + riel guía puerta LH/RH

JIG 7 Metal finish e inspección de calidad

III. RESULTADOS

En el área de soldadura de CIAUTO con sus Estaciones o Puestos de Trabajo (JIG, por sus siglas en inglés), se registran los tiempos normales dividiendo el trabajo en elementos. Para poder medir, examinar, analizar el tiempo empleado se utilizó una cámara de video, herramienta útil debido a que registra exactamente el proceso de cada uno de los puestos.

Las acciones señaladas en las tablas siguientes con sus respectivos tiempos (toma de tiempos en un total de cuatro en diferentes días, horas de trabajo, pero con el mismo trabajador) son resultado de una persona calificado debido a que la empresa dentro de su programa de capacitación en jornada completa realiza durante dos meses dicha capacitación, de tal forma que el individuo tiene las habilidades necesarias y suficientes para operar por primera vez este trabajo en la empresa como lo es la construcción del automóvil en el área de soldadura, a continuación se da conocer los resultados obtenidos del estudio in situ en las instalaciones de la planta:

Toma de tiempos normales de las estaciones de trabajo

Cálculo del número de ciclos a tomar

Cálculo del tiempo estándar

Balanceo de línea en el área de soldadura

Toma de tiempos normales de las estaciones de trabajo

Antes de determinar los tiempos normales primero se registra los tiempos de duración de las actividades en cada una de las siete estaciones de trabajo en un total de cuatro tomas. El registro de los tiempos normales de cada puesto de trabajo es el promedio de los cuatro tiempos multiplicados por el factor de valoración de desempeño tomados según la escala de valoración de Westinghouse debido a que el trabajador es una persona activa capaz de lograr con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijada del producto.

En el registro de tiempos normales se toma 4 tiempos en cada una de las estaciones, iniciando en el JIG 1, seguido se efectúa una sumatoria para luego determinar el tiempo promedio que es la suma de los tiempos anteriores dividido para cuatro. Luego de registrar los valores de Habilidad(H), destreza (D), condiciones de trabajo(Co) y finalmente la consistencia de los datos (Con), de acuerdo a la escala de Westinghouse, siguiendo el orden de la tabla 2 se calcula el factor (F) que es igual a 1 más la sumatoria de los valores de H, D, Co, Con. Con lo anterior, finalmente se calcula el tiempo normal (T_N) que es igual al producto del tiempo promedio y el factor de valoración de Westinghouse, para detalle de este proceso se registra en la tabla 2 que ilustra la forma de cálculo del tiempo normal.

Tabla 2. Registro de tiempos normales en el puesto JIG 1(UB 10)

No	Descripción de las actividades	Ciclos de tiempos				Tiempo promedio		Valoración Factor trabajo				F=1+Σf	T _N =F*t
		1	2	3	4	Σt(s)	t(s)	H	D	Co	Con		
1	Transporte del compartimiento del motor	56	56	58	58	228	57	0	0	0,02	0,01	1,03	58,7
2	Transporte del piso delantero	40	41	40	39	160	40	0	0	0,02	0,01	1,03	41,2
3	Transporte del piso posterior	41	40	40	43	164	41	0	0	0,02	0,01	1,03	42,2
.								...	...				
TOTAL TIEMPO NORMAL JIG1													2317

Al tratarse de siete estaciones de trabajo en el área de soldadura en la tabla 3 se ilustra los tiempos normales utilizados en las diferentes estaciones.

Tabla 3. Resumen de tiempos normales totales de cada puesto trabajo

Estación número	Tiempo total normal (T _N) seg.
JIG1	2317
JIG2	1736
JIG3	3914
JIG4	3785
JIG5	1878
JIG6	564
JIG7	2493

Cálculo del número de ciclos a tomar

Considerando las actividades de cada una de las estaciones de trabajo se procede a verificar si las observaciones realizadas (cuatro en total) están dentro de un rango, para ello se utiliza la ecuación 4:

$$N' = \left\{ \frac{40\sqrt{N \sum t^2 - (\sum Xt)^2}}{\sum t} \right\}^2 \quad (4)$$

Donde:

N' =Número necesario de observaciones,

t =Lectura de los tiempos del elemento medido, y

N =Número de lecturas realizadas.

Al sustituir los datos en la fórmula 1 se verifica que los datos de cada una de las actividades registradas no deben exceder del número cuatro es decir como solución debe existir el 0, 1, 2, 3 y 4. ^{Esto} significa que los datos registrados están dentro de los rangos en recolección de datos, como ejemplo se ilustra, en la tabla 4, la primera actividad del JIG 1 transporte del compartimiento tiene como respuesta el número 1 lo que significa que los datos están dentro del rango.

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

Tabla 4. Cálculo del número de ciclos a cronometrar en la estación JIG 1

N.		t1	t2	t3	t4	Σt	Σt^2	$(\Sigma t)^2$	$\sqrt{N \Sigma t^2 - (\Sigma t)^2}$	$\left\{ \frac{40 * \sqrt{N \Sigma t^2 - (\Sigma t)^2}}{\Sigma t} \right\}^2$	N'
1	Transporte del compartimiento del motor	56	56	58	58	228	13000	51984	4,00	0,49	1
2	Transporte del piso delantero	40	41	40	39	160	6402	25600	2,83	0,50	1
3	Transporte del piso posterior	41	40	40	43	164	6730	26896	4,90	1,43	2
4	Ajuste con mordazas del compartimiento motor, piso delantero, posterior lado izquierdo	18	16	17	17	68	1158	4624	2,83	2,77	3

Cálculo del tiempo estándar

El tiempo estándar se determina efectuando el producto del tiempo normal con uno más las holguras entre las que se considera: las necesidades personales 5 %, fatiga del trabajador 2 %, suplemento postura de pie 2 %. Valores que requiere un trabajador calificado y capacitado en realizar una actividad a ritmo normal, la tabla 5 ilustra las holguras mínimas en el área de soldadura.

Tabla 5. Holguras en la empresa

Tabla de holguras	
SUPLEMENTOS CONSTANTES	%
Necesidades personales	5
Fatiga básica	2
SUPLEMENTOS VARIABLES DE DESCANSO	
Suplemento por postura de pie	2
TOTAL	9

El cálculo del tiempo estándar se detalla a continuación en la tabla 6.

Tabla 6. Cálculo del tiempo estándar JIG1

No	Descripción de las actividades	TN	Suplementos (9%)	Ts
1	Transporte del compartimiento del motor	58,7	1,09	64
2	Transporte del piso delantero	41,2	1,09	45
3	Transporte del piso posterior	42,2	1,09	46
4	Ajuste con mordazas del compartimiento motor, piso delantero, posterior lado izquierdo	17,5	1,09	19
TIEMPO TOTAL ESTANDAR DEL JIG 1				2526

El cálculo del tiempo estándar es igual al producto del tiempo normal multiplicado por la suma de uno más el 9 por ciento como total del suplemento, especificado en la ecuación 5.

$$Ts = \text{tiempo normal} * (1 + \text{suplementos}) \quad (5)$$

$$Ts = \text{tiempo normal} * (1 + 0.09)$$

Donde

Ts= tiempo estándar

Luego de determinar los tiempos estándar en cada una de las actividades en las siete estaciones se concluye en la tabla 7 el resumen correspondiente.

Tabla 7. Resumen de los tiempos estándar en las siete estaciones de trabajo

Estación número	Tiempo estándar en cada estación (TS) seg.
JIG1	2526
JIG2	1893
JIG3	4267
JIG4	4126
JIG5	2047
JIG6	615
JIG7	2717

Balance de línea de producción del área de soldadura de la empresa

El balanceo de línea en el área de soldadura parte del diagrama de precedencia para determinar el tiempo de ciclo de cada una de las estaciones. La técnica de balance de línea simple permite: agrupar las operaciones consecutivamente de tal forma que los trabajadores tengan una misma cantidad de carga de trabajo para aprovechar la mano de obra, la utilización del equipo de manera que se pueda reducir los despilfarros de tiempo en la producción del auto. Por lo tanto se realiza los cálculos determinando la jornada laboral para el cálculo del takt time, los diagramas de precedencia para asignar los recursos humanos necesarios.

Cálculo del Takt Time

Para el cálculo del *takt time* (máximo ciclo de tiempo permitido para producir un producto) se requiere el tiempo de la jornada laboral diaria en la empresa. Se determina de acuerdo al código de trabajo es de 8 horas, de ese valor se restan 10 minutos de período de motivación y preparación de la estación de trabajo en la mañana, pausa activa de 15 minutos con un total de 25 minutos entre las dos actividades, siendo el tiempo disponible de trabajo por turno igual a 7 horas 35 minutos equivalente a 455 minutos, por tanto este valor se reemplaza en la ecuación 5.

$$TaktTime_{requerido}(TT) = \frac{\text{Tiempo disponible por turno}}{\text{Demanda en ese período}} \quad (5)$$

$$TT = \frac{455 \text{ min}}{10 \text{ unidades}}$$

$$TT = 45.5 \text{ minutos}$$

$$TT = 2730 \text{ segundos}$$

El *Takt time* indica que el ritmo de producción de los automóviles demandado por el cliente y tiene una duración de 45.5 minutos equivalente a 2730 segundos por los 10 automóviles motivo de estudio

Determinación teórica del mínimo número de estaciones de trabajo

El cálculo teórico del número de estaciones es la razón entre la suma de los tiempos de todas las actividades 18191 minutos / unidad para el *takt time* determinado, que es 2730 segundos/unidad determinando un valor de 7 estaciones que significa que se comprueba los valores determinados con los puestos ya construidos. Esto se refleja en la ecuación 6.

$$Número \text{ de estaciones de trabajo } (Nt) = \frac{\text{Suma de tiempos de las actividades}}{\text{TaktTime}} \quad (6)$$

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

$$Nt = \frac{18\,191 \text{ min/unidad}}{2730 \text{ min/unidad}}$$

$$Nt = 6.6 \text{ estaciones}$$

$$Nt \sim 7 \text{ estaciones}$$

Con los tiempos estándar determinados en cada una de las estaciones se procede a graficar los tiempos en cada una de las estaciones verificando que no es igual en todas. Unos trabajadores tienen tareas asignadas con tiempos muy elevados y otros tienen tareas con tiempos bajos, para resolver este problema se realiza un cuadro de precedencias que ayudará a la optimización de tiempos de uso general del talento humano, como se muestra en la figura 1.

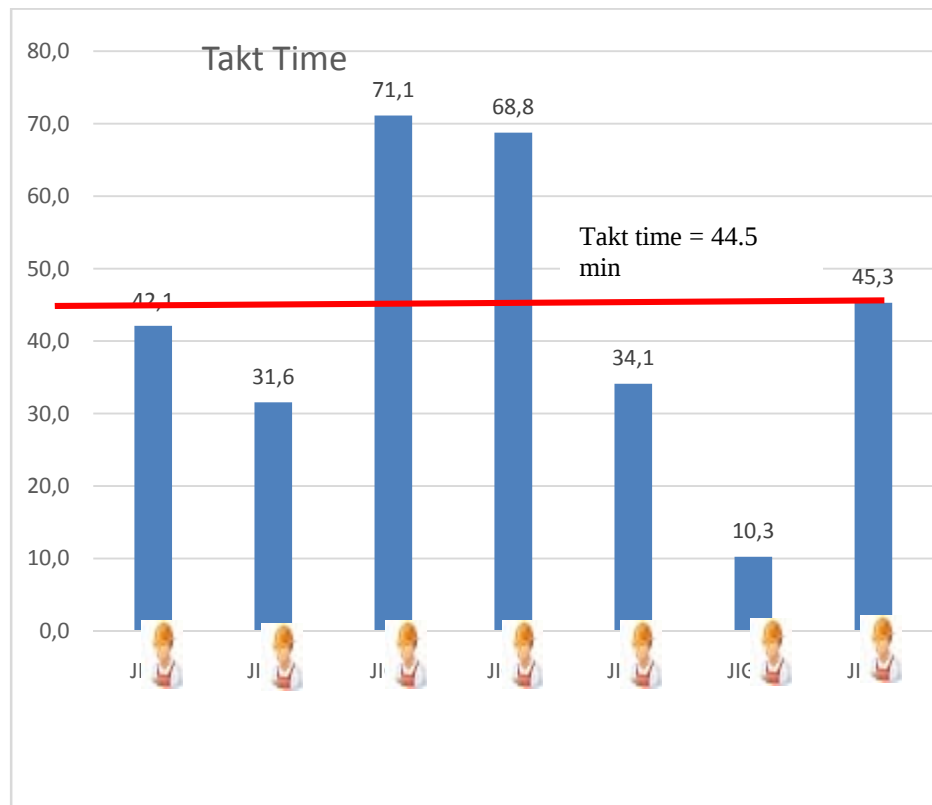


Fig.1. Takt time del área de soldadura para fabricación auto modelo M4

Diagrama de precedencias

En la tabla 8 se ilustra cómo deben llevarse a cabo las actividades unas antes que otras o su vez que actividades son requisitos para continuar con la siguiente actividad. Este proceso se efectúa para todas las estaciones de trabajo de tal forma que se tiene como ejemplo el JIG 1

Tabla 8. Diagrama de precedencias para la estación de trabajo JIG1

Actividad	tiempo	Descripción de la actividad	Predecesora
1	64	Transporte del compartimiento del motor	
2	45	Transporte del piso delantero	1
3	46	Transporte del piso posterior	2
4	19	Ajuste con mordazas del compartimiento motor, piso delantero, posterior	3
5	19	Ajuste con mordazas del compartimiento motor, piso delantero, posterior lado derecho	3
6	28	Colocar 2 accesorios lado izquierdo	4
7	28	Colocar 2 accesorios lado derecho	5
8	47	Ajuste neumático de compartimiento motor	6,7
9	42	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a soportes lado izquierdo	8
10	42	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a soportes lado derecho	8
11	30	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero izquierdo	8
12	30	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero derecho	8
13	11	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor , piso delantero lado izquierdo 1	8
14	11	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor , piso delantero lado derecho 1	8
15	13	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado izquierdo	8
16	13	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado derecho	8
17	15	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado izquierdo	8
18	15	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado derecho	8
19	13	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado izquierdo 1	8
20	13	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado derecho 1	8
21	199	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado izquierdo	8
22	199	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado derecho	8
23	89	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado izquierdo 1	8
24	89	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado derecho 1	8
25	11	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado izquierdo 2	8
26	11	Señalización con marcador Soldadura de compartimiento de motor a piso delantero lado derecho 2	8
27	56	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado izquierdo	8
28	56	Señalización con marcador Soldadura de piso delantero a piso posterior lado derecho	8
29	255	Soldadura compartimiento del motor, piso delantero a piso posterior pistola (X30-2208) lado izquierdo	9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
30	255	Soldadura compartimiento del motor, piso delantero a piso posterior pistola (X30-2208) lado derecho	10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
31	231	Soldadura compartimiento del motor, piso delantero a piso posterior pistola X30-8042 lado izquierdo	29
32	231	Soldadura compartimiento del motor, piso delantero a piso posterior pistola X30-8042 lado derecho	30
33	121	Verificación de los puntos de suelda realizadas en la unión de los elementos con la hoja de procesos lado izquierdo	29
34	121	Verificación de los puntos de suelda realizadas en la unión de los elementos con la hoja de procesos lado izquierdo	30
35	21	Desajuste de las mordazas mecánicas y neumáticas lado izquierdo	29
36	21	Desajuste de las mordazas mecánicas y neumáticas lado derecho	30
37	11	Desajuste neumático	30,31,32,33,34,35,36

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

Balance de línea

Para efectuar un balance de línea adecuado es necesario realizar el diagrama de predecesoras tomando en cuenta las siguientes reglas tomadas de (Heizer Jay, Render Barry, 2009, pp. 366):

- de todas las tareas que se dispone seleccionar la actividad que más tiempo de trabajo tiene
- De todas las tareas que se dispone seleccionar la que tenga el mayor número de actividades subsecuentes
- De todas las tareas que se dispone seleccionar la tarea cuya suma de las tareas subsecuentes sea la más alta
- De todas las tareas que se dispone seleccionar el que tenga el tiempo más corto
- De todas las tareas que se dispone seleccionar el que tenga el menor número de tareas subsecuentes

La figura 2 agrupa las actividades de las siete estaciones de trabajo. Se establece que el tiempo del JIG1 más el tiempo del JIG 2 da un tiempo de ciclo de 37,4 minutos, el JIG 3 con un tiempo de ciclo de 42,2 minutos, el JIG 4 con un tiempo de ciclo de 36,7 minutos, el tiempo del JIG 5 más el tiempo del JIG 6 da como resultado un tiempo de ciclo de 28,8 minutos y el JIG 7 con un tiempo de ciclo de 45,3 minutos. Se observa que el JIG 5 y el JIG 6 es la que menor tiempo tiene de trabajo, debido a que el auto se encuentra en la fase final y el JIG 7 es una estación donde se realiza la inspección visual de toda las operaciones denominada también *metal finish*.

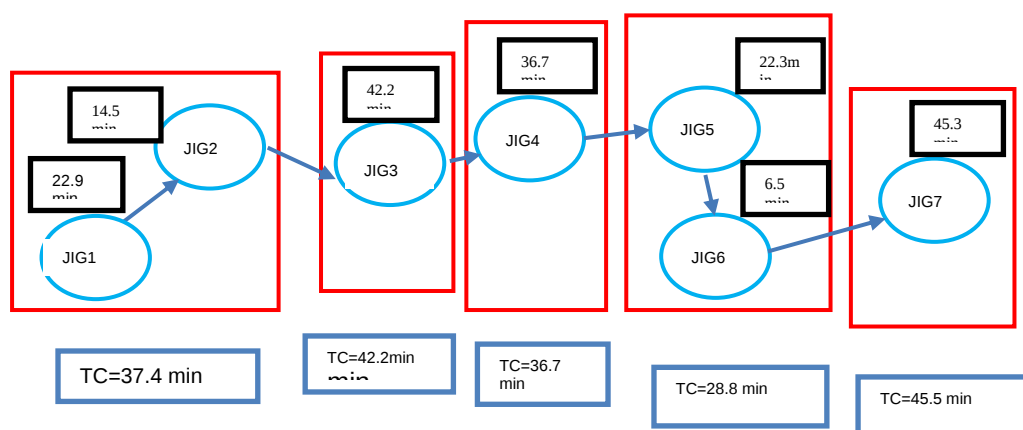


Fig. 2. Tiempos de ciclo de la producción en el área de soldadura

Cálculo de la eficiencia de la línea

El cálculo de la eficiencia de línea calculada por la fórmula de la razón entre la suma de tiempos de las actividades para el número de estaciones por el takt time da como respuesta un 95.5 por ciento, lo cual se refleja en la ecuación 7.

$$\text{Eficiencia de la línea en porcentaje (\%)} = \frac{\text{Suma de los tiempos de las actividades}}{\text{Número de estaciones} * \text{Takt Time}} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \text{Eficiencia de la línea en porcentaje (\%)} &= \frac{\text{Suma de los tiempos de las actividades}}{\text{Número de estaciones} * \text{Takt Time}} \\ \text{Eficiencia de la línea en porcentaje (\%)} &= \frac{18191}{7 * 2730} \end{aligned}$$

$$\text{Eficiencia de la línea en porcentaje (\%)} = 95.5 \%$$

Se obtuvo que el número de trabajadores requeridos para la producción es de 10 personas, debido a que se tiene que realizar las operaciones simultáneas tanto en el lado derecho como izquierdo del auto. A excepción de la última estación que el trabajo lo realiza únicamente una persona, de igual forma se establece que la persona que realiza el proceso de soldadura lo efectúa en las dos estaciones JIG 2 y JIG4, luego de haber realizado el balance de línea, como se refleja en la figura 3.

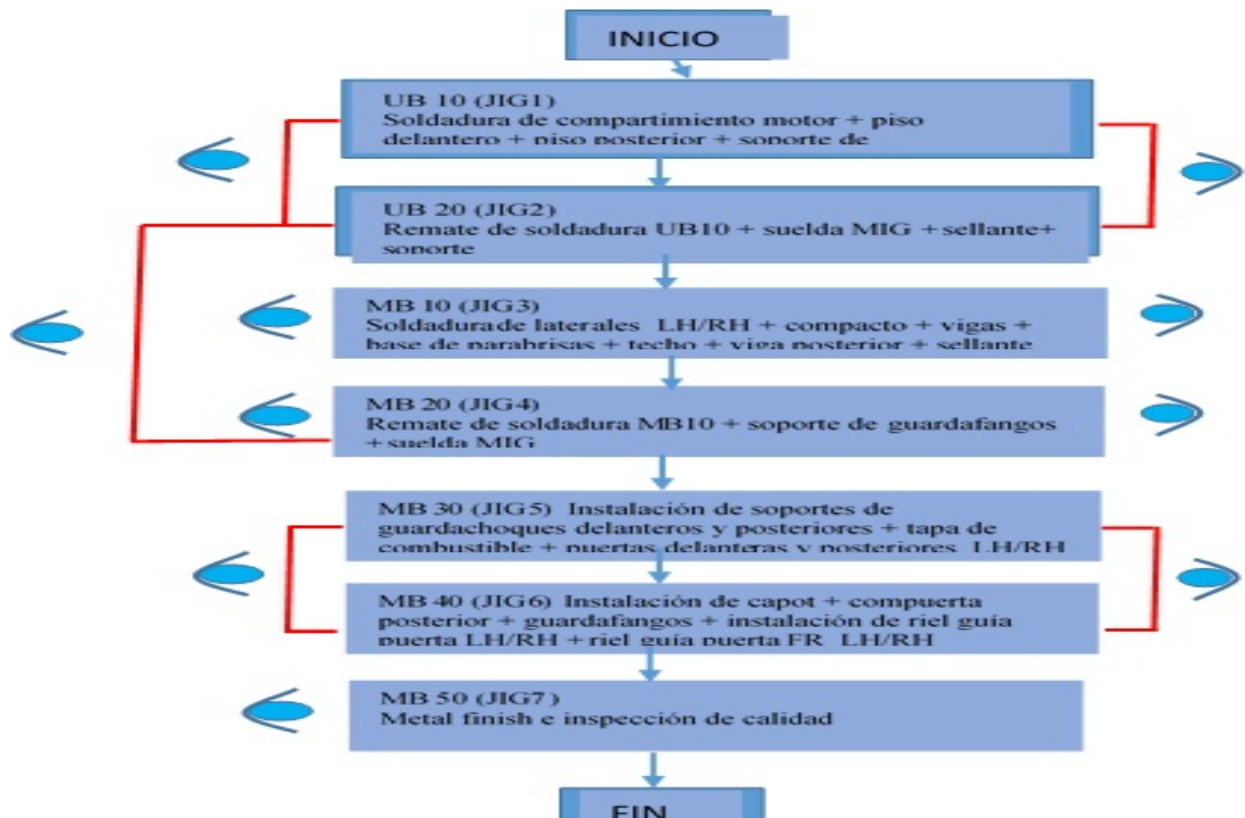


Fig. 3. Asignación de Talento Humano

IV. DISCUSIÓN

El sistema Just-in-time, es un sistema ágil y flexible que da énfasis a pedidos de los clientes, donde el manejo de inventarios tiende a cero generando mayor productividad; propio de empresas modernas donde se eliminan despilfarros, y se simplifican los trabajos. Esta forma de producción no posee restricciones ya que se incursiona en la producción ajustada o *lean manufacturing*, donde permite el empleo de algunas de las herramientas como son 5 S, SMED (*Single Minute Exchange of Die*), tiempos de preparación de maquinaria, TPM (Mantenimiento Productivo Total), Sistema de gestión de la calidad, Kaizen, Jidoka dentro de un sistema de mejora continua, Flujo lineal Pull, kanban.

V. CONCLUSIONES

1. Del análisis de la filosofía *Just-in-Time*, *lean manufacturing*, *Toyota Production System* se concluye que estas son las más apropiadas para trabajar como herramientas importantes en el mejoramiento productivo.
2. Con el levantamiento de información de las hojas de instrucciones de trabajo, se determinó la secuencialidad de las actividades en todas las estaciones de trabajo a través de los diagramas de precedencia.
3. Al desarrollar el análisis de los métodos y tiempos de trabajo para la realización del balance de línea se obtuvo los siguientes resultados: Los tiempos estándar de la estación denominada JIG 1 con 21 minutos 46 segundos, la estación JIG 2 con tiempo de 20 minutos con 8 segundos, la estación JIG 3 con 39 minutos y 29 segundos, la estación JIG 4 con 45 minutos y 42 segundos, la estación JIG 5 con 33 minutos con 7 segundos, estación JIG 6 con un tiempo de 6 minutos con 19 segundos, y la estación JIG 7 con 43 minutos y 58 segundos. El valor de Takt Time es igual a 45.5 minutos que indica el ritmo de producción de los automóviles modelo M4 demandado por el cliente. El tiempo de ciclo de cada una de las estaciones es menor al *takt time* evidenciando que se cumple la producción planteada de 10 unidades al día. Donde en el JIG1-JIG2 es igual a 42 minutos con 21 segundos, JIG 3 es de 39 minutos con 62 segundos, JIG 4 con 45 minutos con 42 segundos, JIG 5- JIG 6 de 29 minutos con 29 segundos y JIG 7 con 43 minutos con 58 segundos. 🏠

TIEMPOS ESTÁNDAR PARA BALANCEO DE LÍNEA EN ÁREA SOLDADURA DEL AUTOMÓVIL MODELO CUATRO

VI. REFERENCIAS

1. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Transformación de la matriz productiva. 2016. [Citado: 31 de agosto del 2018]. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf.
2. Suñe A, Gil F, Arcusa I. Manual práctico de diseño de sistemas productivos. Madrid (España): Ediciones Díaz de Santos; 2004. ISBN 84-7978-642-6.
3. Jay H, Barry R. Principios de administración de operaciones. México: Pearson Educación. ISBN 978-607-442-099-9.
4. Krajewski L, Ritzman L, Malhotra A. Administración de operaciones procesos y cadenas de valor. México: Pearson Educación; 2008. p. 752. ISBN 978-970-26-1217-9.
5. Green KW, Inman RA, M.Birou L, et al. Total JIT (T-JIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance. 2014. [Citado 23 de febrero del 2019]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017314003557>.
6. Chopra S. Supply Chain Management Strategy, Planning, and Operation. México: Pearson Educación; 2015. p. 520 p. ISBN 9781292093567.
7. Rajadell M, Sánchez JL. Lean Manufacturing la evidencia de una necesidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos; 2010. p. 259. ISBN 978-84-7978-967-1.
8. Sánchez JV. Organización de la Producción, Distribución en planta y mejora de los métodos y tiempos. Madrid: Ediciones Pirámide; 2014. p. 544 p. ISBN 978-84-368-3018-7.
9. Velasco Sánchez J, Campins JA. Gestión de la producción en la empresa planificación, programación y control. Madrid: Ediciones pirámide; 2013. p. 360. ISBN 843682945X.
10. Vargas J, Muratalla G, Jimenez M. Sistemas de producción competitivos mediante la implementación de la herramienta lean manufacturing. Ciencias administrativa. 2018 (17). ISSN 2314-3738.
11. Velasco Sánchez J. Organización de la producción, distribución de planta y mejora de los métodos y los tiempos. Madrid: Ediciones Pirámide; 2014. p. 544. ISBN 8436830180.
12. Fuentes Ever RA, «», [En línea], 2018. [Citado: Disponible en. Estandarización de Operaciones en el Servicio Postventa de una Empresa Automotriz para la Marca Principal. conicyt. 2018;7(18). ISSN 0568-3939.
13. Salas Katherine HM, Jaime A. Metodología de Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración en una cadena de suministro. Conicyt. 2017;33(5). ISSN 0568-3939.
14. Reyes Vasquez JP, Aldas Salaza rDS, Morales Perrazo LA, et al. Estudio del trabajo, aplicaciones en la industria ecuatoriana. 2014. [Citado 23 de febrero del 2019]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362016000100003.
15. Chase RB, Jacobs R. Administración de operaciones producción y cadena de suministros. México: The McGraw-Hill; 2014. 767 p. pISBN 978-970-10-7027-7.
16. Cock G, Bernal ME. Taller aplicado al diseño y eficiencia de líneas de ensamble. Scientia Et Technica. 14(45). ISSN 0122-1701.
17. Molina Romero AM. Efficiency analysis of the manufacturing industry in five south american countries, 1995-2008. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas. 2015;15(29). ISSN 1657-8953.
18. Walter QT, Gilberto H, Erenio G, et al. Gestión de la tecnología y su proceso de transferencia en Pequeñas y Medianas Empresas metalmecánicas del Ecuador. 2018. [Citado: 39(3). Disponible en. ISSN 1815-5936.
19. Medina Fernández JE. Modelo integral de productividad, aspectos importantes para su implementación. EAN. 2010 (69). ISSN 0120-8160.